



KANOMAX

アネモマスター MODEL 6036

データ収集ソフトウェア (6036-40)

PC-LINK ソフトウェア (6036-44)

取扱説明書


01001

1203

Windows Vista または Windows 7 での本ソフトウェア使用時における注意事項


1. ソフトウェア起動前の注意事項

「スタート」－「すべてのプログラム」内に
あるアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

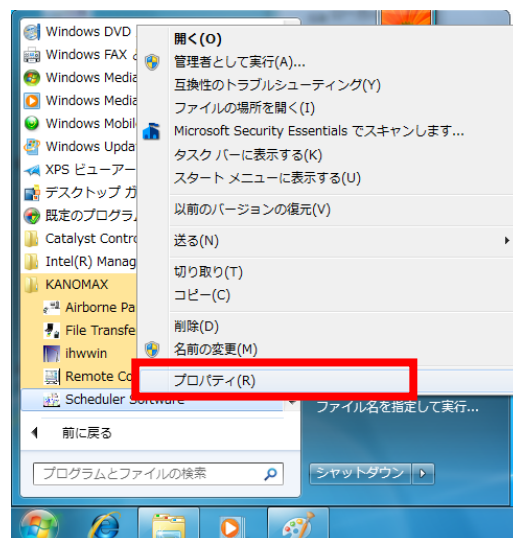

「互換性」タブをクリックして「特権レベル」項目の
「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れてください。

「OK」をクリックしてこの画面を
閉じてください。

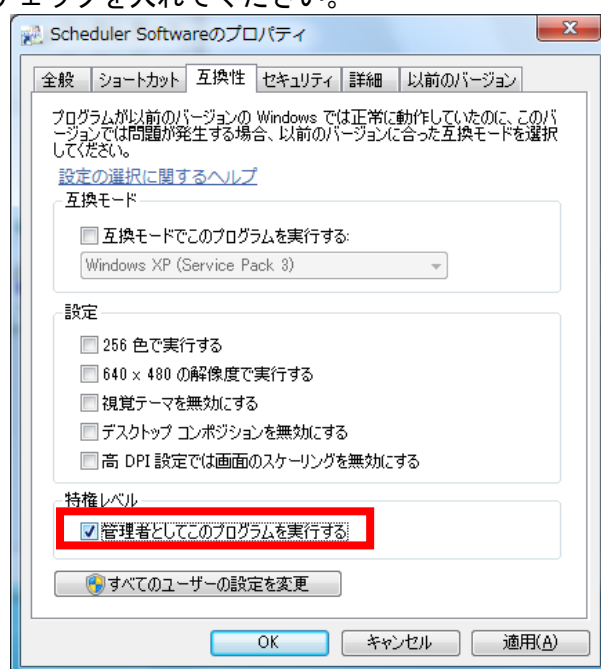

この操作をしないとデータ取り込みや印刷などの時に「実行時エラー」等の
エラーでソフトウェアが強制終了する場合があります。

この設定を行ってソフトウェアを起動すると、
「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」
のユーザーアカウント制御ダイアログが表示されます。
「はい」をクリックしてソフトウェアを起動してください。

2. 保存データに関する注意事項

- ・「C:¥」や「Program Files (64bit では Program Files(x86)) 下にあるフォルダ」にデータを保存した場合など、保存されたデータがエクスプローラで表示されない場合があります。

エクスプローラにある「互換性ファイル」をクリックすることで表示されます。
この操作を行うことができない、または「互換性ファイル」の表示がない場合はマイドキュメントなどユーザーが読み書きできるフォルダにデータ保存する必要があります。



目 次

1. 概要	1
1.1 システムの概要.....	1
1.2 ソフトウェア動作条件	1
1.3 ハードウェアの接続.....	1
2. ソフトウェアインストール	2
3. USB デバイスドライバのインストール	4
3.1 デバイスドライバのインストール	4
3.1.1 Windows XP	4
3.1.2 Windows Vista.....	6
3.1.3 Windows 7	7
4. データ収集ソフトウェア (6036-41)	9
4.1 ソフトウェアの起動.....	9
4.2 計測.....	10
4.2.1 計測の開始	10
4.2.2 計測の停止	11
4.2.3 計測データの表示	12
4.2.4 風速グラフ表示の設定	12
4.2.5 データの保存	13
4.3 保存データの例.....	14
4.4 表示言語の切り替え.....	14
4.5 ソフトウェア情報.....	14
5. PC-LINK ソフトウェア (6036-42)	15
5.1 ソフトウェアの起動.....	15
5.2 データの読み取り	16
5.2.1 アネモマスターからのデータの読み取り	16
5.2.2 コンピューターに保存したデータの表示	16
5.3 保存データの例.....	17
5.4 エラーメッセージ.....	17
6. 困ったときには	18
7. お問い合わせ先	19

1. 概要

1.1 システムの概要

ANEMOMASTER MODEL 6036 用データ収集ソフトウェア (6036-41)は、コンピューターとアネモマスターを接続して、コンピューターから遠隔操作を行う際に使用します。コンピューターのスクリーン上にはリアルタイムデータが表示され、収集されたデータを Microsoft Office Excel で読み取り可能な「.csv 形式」(または「.txt」形式)にて保存します。

このソフトウェアには、保存後の計測データを再表示させる機能がありません。

計測データの保存後は、「.csv 形式」、「.txt形式」に対応したアプリケーションソフトウェアを使用してデータの閲覧を行って下さい。

ANEMOMASTER MODEL 6036 用 PC-LINK ソフトウェア (6036-42)は、コンピューターとアネモマスターを接続して、アネモマスター内部に保存されたデータをコンピューターに読み込む際に使用します。また、Microsoft Office Excel で読み取り可能な「.csv 形式」にて保存します。

1.2 ソフトウェア動作条件

OS:

Microsoft Windows XP SP3 or higher
Microsoft Windows Vista SP2 or higher
Microsoft Windows 7 SP1 or higher


通信:

USB ポート: 1 ポート

注意:

1. 日本カノマックス株式会社の書面による許可なしに、本製品の一部または全部の複写・複製を行うことをその形態を問わず禁じます。
2. コンピューター一台につき本ソフトウェアを1セットご用意下さい。
3. 取扱説明書の内容は予告なく変更されることがあります。

1.3 ハードウェアの接続

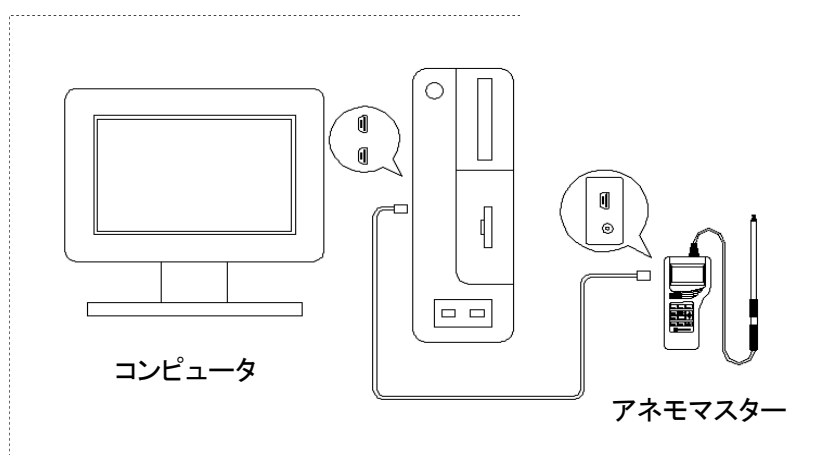

2. ソフトウェアインストール

インストールする場合は必ず管理者権限をもったユーザーでログインして下記を実行して下さい。

- 1) ソフトウェアのインストールを開始する前に、動作中のアプリケーションソフトウェアを全て終了して下さい。


[注意]

旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合には、アンインストールを行ってから新バージョンのソフトウェアのインストールを行って下さい。

- 2) CD-ROM をパソコンにセットし、「Setup.exe」をダブルクリックします。

- 3) 「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので「はい」をクリックしてください。

- 4) 本インストール画面に表示する言語を選択して「OK」をクリックしてください。

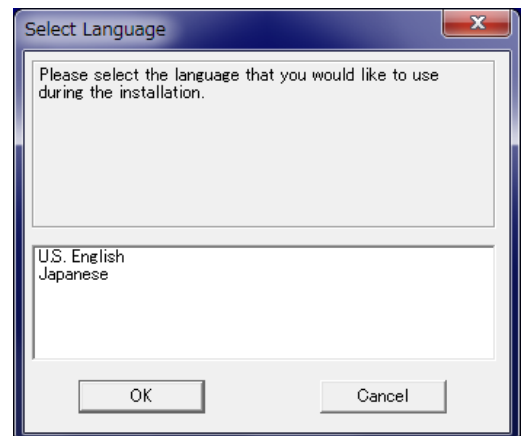

- 4) インストール開始画面になりますので「次へ」をクリックします。




- 5) インストール先フォルダの設定画面になります。
初期設定は「c:\program files\Anemomaster Model6036 Software」となっています。
インストール先フォルダを変更する場合は「参照...」ボタンをクリックして変更してください。
インストール先フォルダの入力が終わりましたら「次へ」ボタンをクリックします。



- 6)「スタート」メニューに登録するグループ名を入力します。
入力が終わりましたら「次へ」ボタンをクリックします。



- 7)インストールの準備ができました。
「次へ」ボタンをクリックしてインストールを行います。

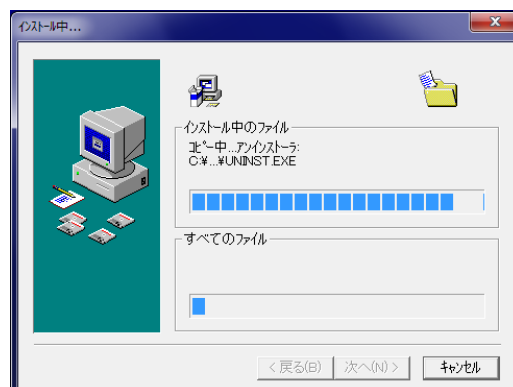

- 8)インストールが終了画面が表示されます。
”Finish”ボタンをクリックしてください。



3. USB デバイスドライバーのインストール


3.1 デバイスドライバーのインストール

デバイスドライバーをインストールする場合は必ず管理者権限をもったユーザーでログオンして下記を実行して下さい。


アネモマスターModel6036 本体をコンピュータに接続したとき、「新しいハードウェアの検索ウィザード」のダイアログが表示されます。下記の方法でデバイスドライバをインストールして下さい。
インストールを実行するときには製品 CD-ROM を CD-ROM ドライブに必ず挿入しておいて下さい。

3.1.1 Windows XP


- 1) 「新しいハードウェアの検索ウィザード」のダイアログが表示されます。
「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次へ」をクリックします。

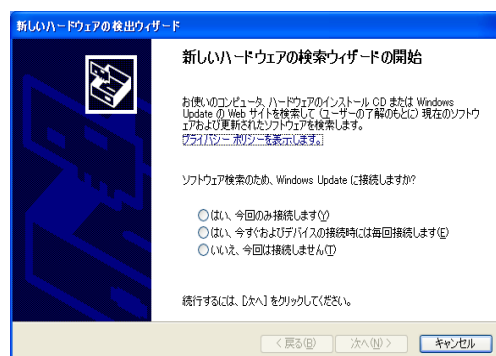


- 2) 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して「次へ」をクリックして下さい。

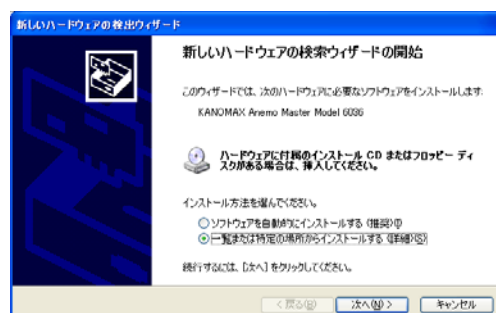

- 3) 「検索とインストールのオプション」画面で
「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、
「リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索」にチェックを入れて「次へ」をクリックして下さい。
インストールが開始されます。

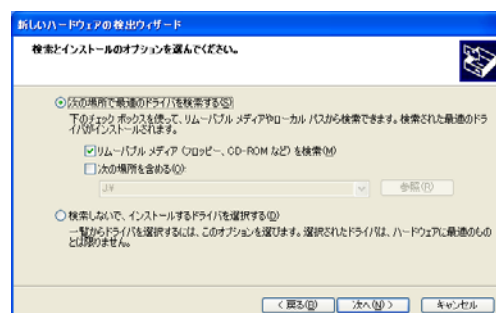

- 4) インストール開始後、右図のダイアログが表示されます。
ここでは「続行」をクリックして下さい。

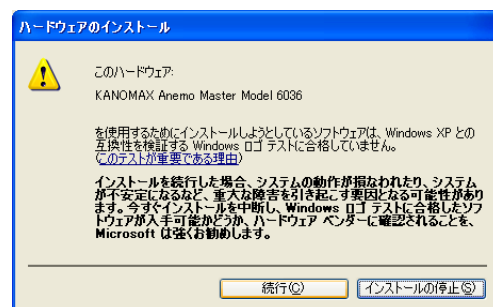


- 5) インストールが完了し、右の画面が表示されます。
「完了」をクリックして下さい。



3.1.2 Windows Vista


- 1) 「新しいハードウェアが見つかりました」のダイアログが表示されます。

製品 CD-ROM が CD-ROM ドライブに挿入されている事を確認して、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」をクリックします。

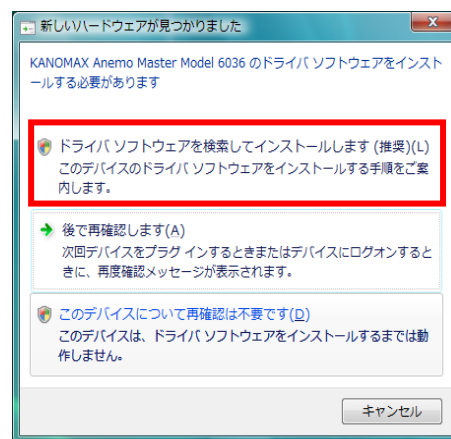

- 2) 「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、「続行」をクリックします。

 
- 3)画面右下に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されますのでしばらくお待ちください。




- 4)「新しいハードウェアの検出」のダイアログが表示されます。「次へ」をクリックして下さい。



- 5)「Windows Security」のダイアログが表示されますので「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。
ドライバソフトウェアのインストールが開始されます。

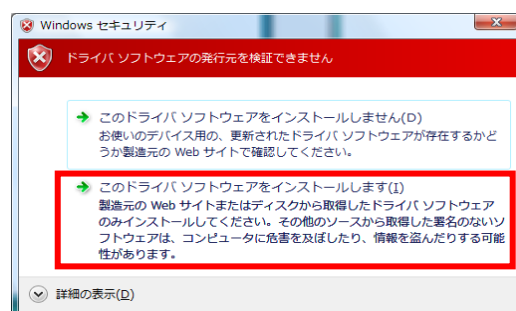


- 6)インストールが完了すると、右の画面が表示されます。「閉じる」をクリックして下さい。

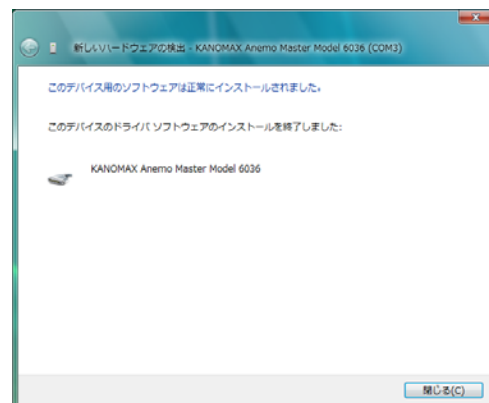


3.1.3 Windows 7

 - 1)画面右下に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されますのでしばらくお待ちください。



 - 2)しばらくすると「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした。」と表示されます。




- 3)「スタート」「コントロールパネル」をクリックしてコントロールパネルを開いて「ハードウェアとサウンド」をクリックします。




- 4)「デバイスマネージャー」をクリックします。




- 5)デバイスマネージャーが開きますので「ほかのデバイス」に「KANOMAX Anemo Master Model 6036」の表示があることを確認し右クリックします。メニューから「ドライバーソフトウェアの更新...」を選択してクリックします。

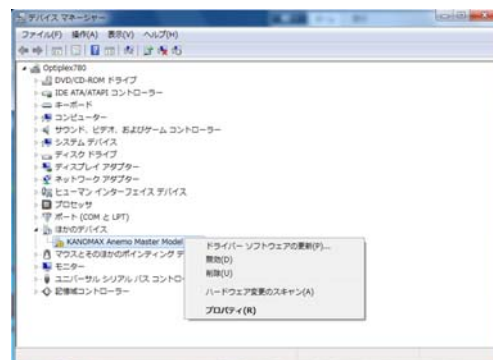


- 6)「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。

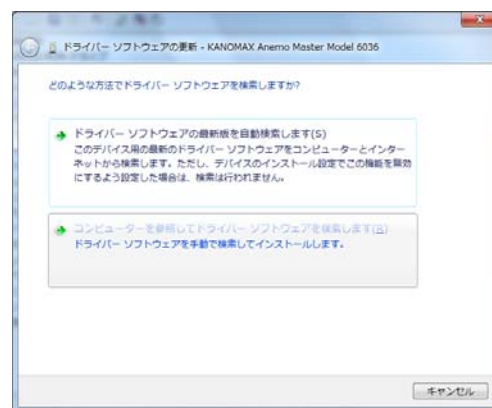


- 7)「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します:」に CD-ROM ドライブ名を入力して「次へ」ボタンをクリックします。

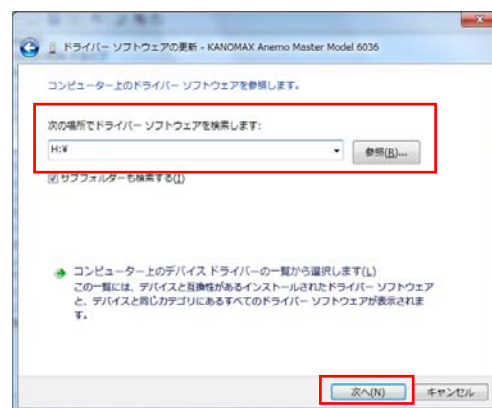

- 8)「Windows セキュリティ」のダイアログが表示されますので「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
ドライバーソフトウェアのインストールが開始されます。

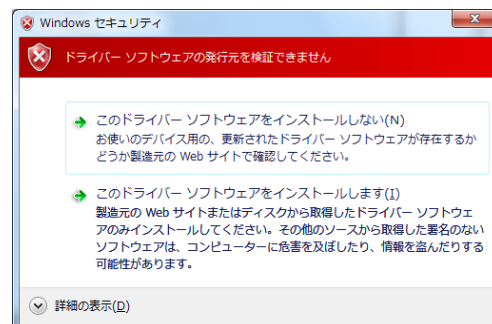

- 9) インストールが完了すると、右の画面が表示されます。「閉じる」をクリックして下さい。

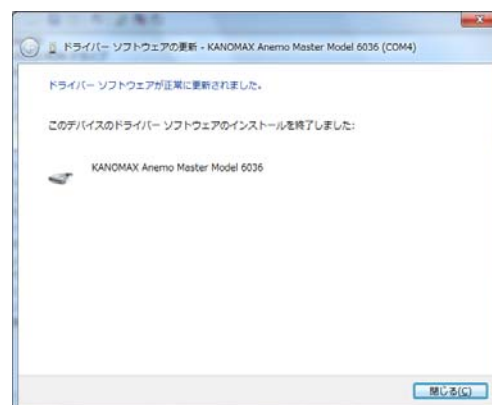


4. データ収集ソフトウェア (6036-41)

4.1 ソフトウェアの起動

携帯型アネモマスター用データ収集ソフトウェアを起動するには、

【スタート】→【プログラム】→【kanomax】→【Anemomaster Model 6036 Data Acquisition Software】をクリックします。

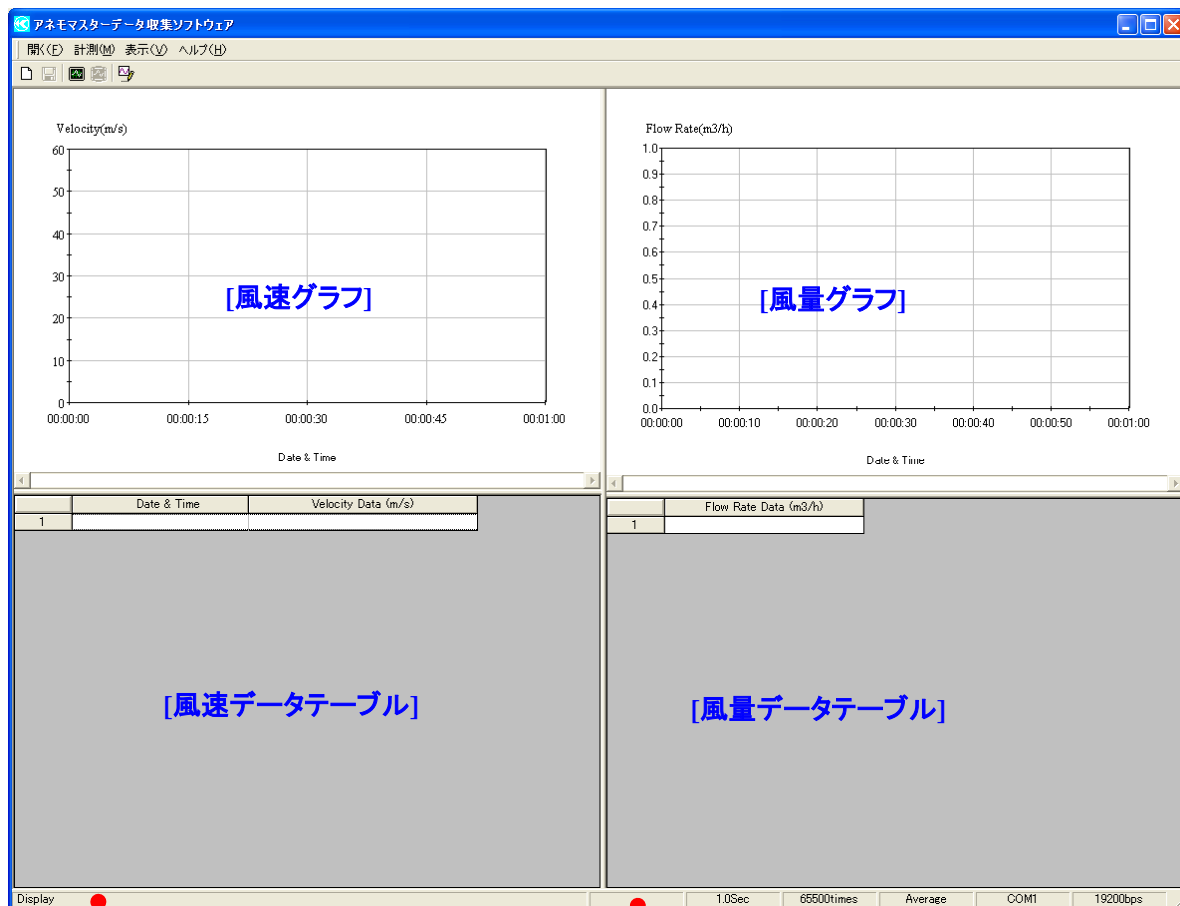


[動作状態]

<起動画面>


[計測情報]

4.2 計測

4.2.1 計測の開始

- 1) メニューバーから、[計測]→[計測]をクリックします。
(又は、ツールバーにある  ボタンをクリックするか、F4 キーを押します。)
- 2) 「計測設定」ダイアログボックスが表示されるので、計測のための設定値を選択します。

サンプリング方法 接続本体のシリアル No. 1 ~ 600 秒 (サンプリング時間) 1 ~ 65500 回 (サンプリング回数)

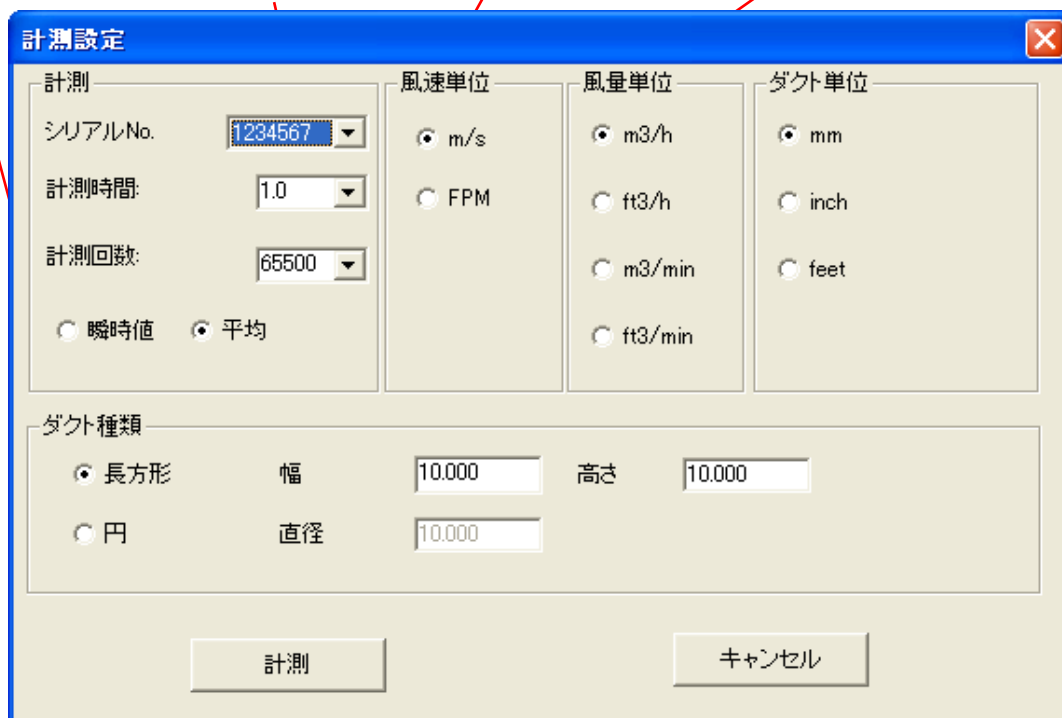

計測設定

計測

シリアルNo.

計測時間:

計測回数:

☐ 瞬時値 ☒ 平均

風速単位: ☒ m/s ☐ FPM

風量単位: ☒ m3/h ☐ ft3/h ☐ m3/min ☐ ft3/min

ダクト単位: ☒ mm ☐ inch ☐ feet

ダクト種類

☒ 長方形 幅 高さ


☐ 円 直径

ダクト形状

0 ~ 2550 mm
0 ~ 255 inch
(幅、高さ、直径の設定範囲)


<計測設定ダイアログボックス>


- 3) 入力した計測設定値において計測を開始するには、(A)[計測]をクリックします。

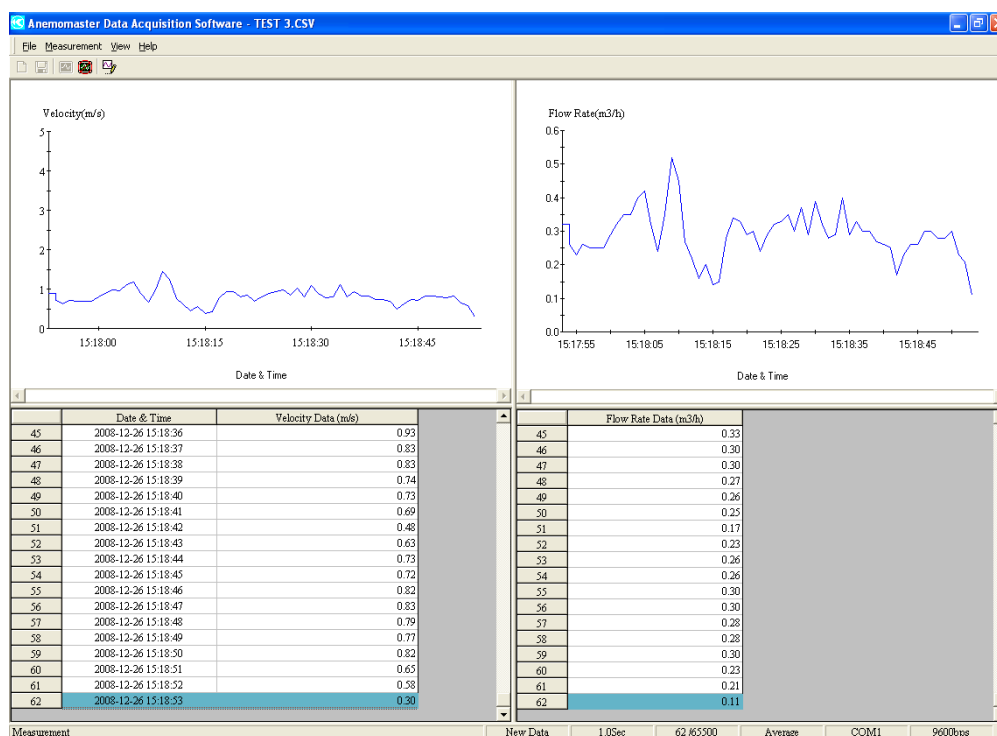

<計測中の画面例>


4.2.2 計測の停止

- 1) [計測]→[計測停止]をクリックします。
(又は、ツールバーにある  ボタンをクリックするか、F5 キーを押します。)
- 2) 計測を停止するかダイアログが表示されます。

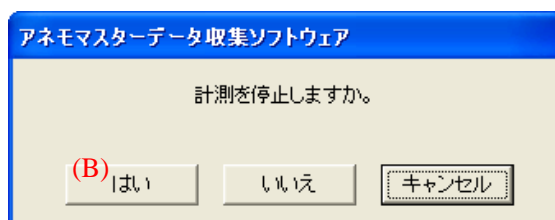

- 3) 計測を停止する場合は、(B)[はい]をクリックします

4.2.3 計測データの表示

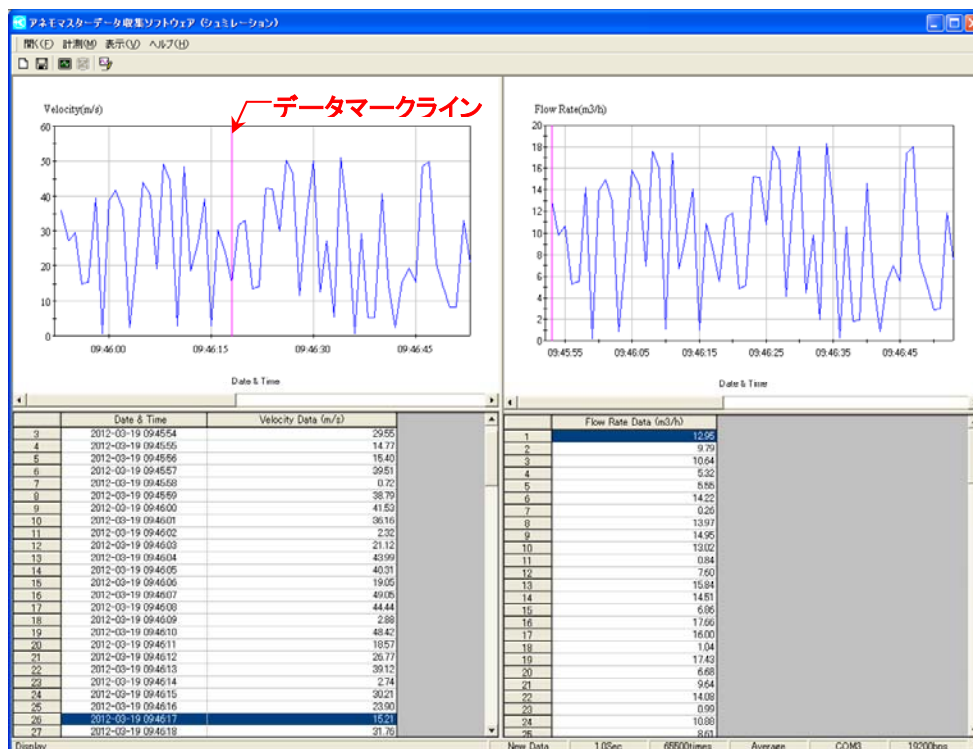


<計測データの表示画面例>


- 「データマークライン」をクリックすると、データシート上でラインが引かれている地点のデータが表示されます。
- データシート上でデータをクリックすると、「データマークライン」がグラフ上でそのデータを表している地点まで移動します。

[注意]

このソフトウェアには、保存後の計測データを再表示させる機能がありません。一度データを保存すると、上図で示した計測データの表示画面例のような形式でデータを表示させることはできません。

4.2.4 風速グラフ表示の設定

- 1) 「表示」→「風速グラフ設定」をクリックして下さい。
(又は、ツールバーにある  ボタンをクリックするか、F6 キーを押します。)
- 2) 「グラフ設定」のダイアログボックスが表示されます。

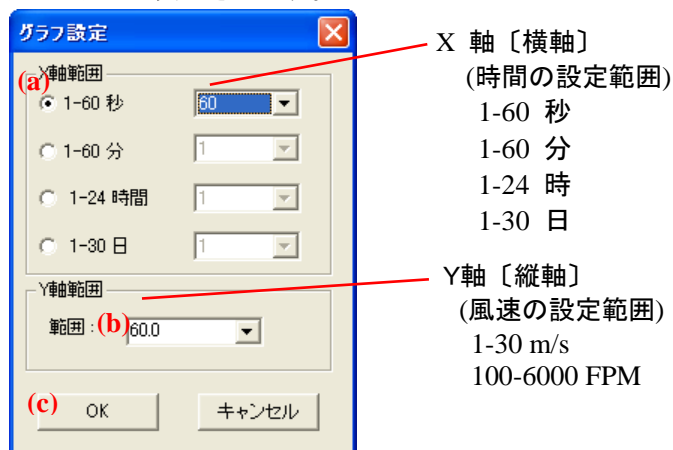


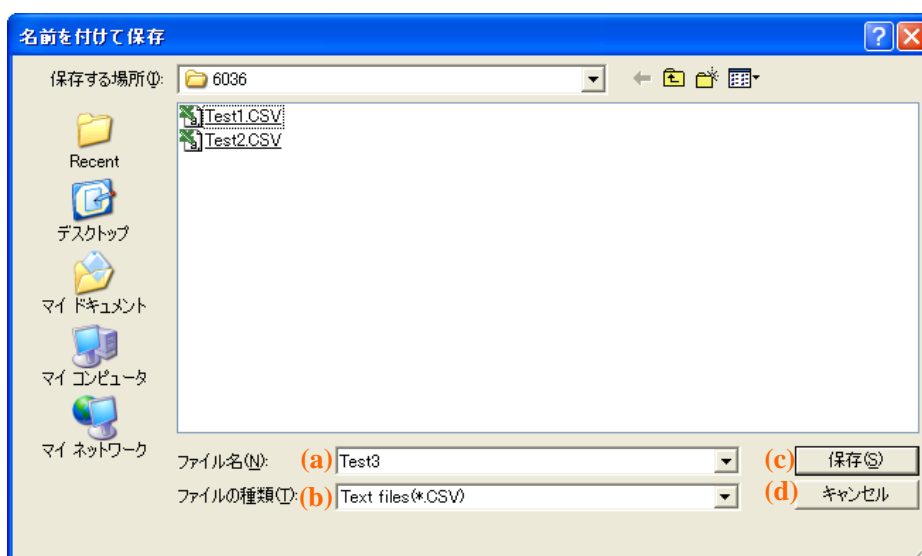
<グラフ設定ダイアログボックス>

- 3) 時間を示す(a)X 軸[横軸]を設定します。(単位は、秒、分、時、日の中から選びます)
- 4) 風速を示す(b)Y軸(縦軸)を設定します。
- 5) X軸とY軸を選択後、◎[OK]をクリックします。

風量グラフの設定(目盛り)は、自動的に設定されます。

4.2.5 データの保存

- 1) 計測データを保存するには、[開く] → [保存]をクリックします。
(又は、ツールバーの  ボタンをクリックするか、又は F3 キーを押します。)
- 2) 「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。



<名前を付けて保存ダイアログボックス>

- 3) ファイル名を入力します。(a)
- 4) データ保存形式(「*.CSV」又は「*.TXT」)を選択します。(b)
- 5) [保存]をクリックするとデータが保存されます。(c)
データを保存しない場合は、[キャンセル]をクリックします。(d)

4.3 保存データの例

日時	風速データ(m/s)	風量データ(m³/h)
2012-03-19 09:45:52	35.98	12.95
2012-03-19 09:45:53	27.2	9.79
2012-03-19 09:45:54	29.55	10.64
2012-03-19 09:45:55	14.77	5.32
2012-03-19 09:45:56	15.4	5.55
2012-03-19 09:45:57	39.51	14.22
2012-03-19 09:45:58	0.72	0.26
2012-03-19 09:45:59	38.79	13.97
2012-03-19 09:46:00	41.53	14.95
2012-03-19 09:46:01	36.16	13.02
2012-03-19 09:46:02	2.32	0.84
2012-03-19 09:46:03	21.12	7.6
2012-03-19 09:46:04	43.99	15.84
2012-03-19 09:46:05	40.31	14.51
2012-03-19 09:46:06	19.05	6.89
2012-03-19 09:46:07	49.05	17.66
2012-03-19 09:46:08	44.44	16
2012-03-19 09:46:09	2.88	1.04
2012-03-19 09:46:10	48.42	17.43
2012-03-19 09:46:11	18.57	6.69
2012-03-19 09:46:12	28.77	9.64
2012-03-19 09:46:13	39.12	14.08
2012-03-19 09:46:14	2.74	0.99
2012-03-19 09:46:15	30.21	10.88
2012-03-19 09:46:16	23.9	8.61
2012-03-19 09:46:17	15.21	5.48
2012-03-19 09:46:18	31.76	11.43
2012-03-19 09:46:19	33.04	11.89
2012-03-19 09:46:20	13.46	4.84
2012-03-19 09:46:21	14.25	5.13
2012-03-19 09:46:22	42.31	15.23
2012-03-19 09:46:23	42.05	15.14
2012-03-19 09:46:24	30.05	10.82
2012-03-19 09:46:25	50.28	18.1
2012-03-19 09:46:26	46.45	16.72
2012-03-19 09:46:27	11.58	4.17
2012-03-19 09:46:28	35.45	12.76

<CSV 形式>

アネモマスターデータ収集ソフトウェア 計測データ

計測設定値
計測時間:1.0秒
計測番号:65500
ダクト単位: mm
ダクト種類,形状,幅,高さ,直径,面積
長方形,10,10,,100

計測データ
日時,風速データ(m/s),風量データ(m³/h),
2012-03-19 09:58:48 ,35.98,12.95
2012-03-19 09:58:49 ,27.20,9.79
2012-03-19 09:58:50 ,29.55,10.64
2012-03-19 09:58:51 ,14.77,5.32
2012-03-19 09:58:52 ,15.40,5.55
2012-03-19 09:58:53 ,39.51,14.22
2012-03-19 09:58:54 ,0.72,0.26
2012-03-19 09:58:55 ,38.79,13.97
2012-03-19 09:58:56 ,41.53,14.95
2012-03-19 09:58:57 ,36.16,13.02
2012-03-19 09:58:58 ,2.32,0.84
2012-03-19 09:58:59 ,21.12,7.60
2012-03-19 09:59:00 ,43.99,15.84
2012-03-19 09:59:01 ,40.31,14.51
2012-03-19 09:59:02 ,19.05,6.86
2012-03-19 09:59:03 ,49.05,17.66
2012-03-19 09:59:04 ,44.44,16.00
2012-03-19 09:59:05 ,2.88,1.04
2012-03-19 09:59:06 ,48.42,17.43
2012-03-19 09:59:07 ,18.57,6.69
2012-03-19 09:59:08 ,28.77,9.64
2012-03-19 09:59:09 ,39.12,14.08
2012-03-19 09:59:10 ,2.74,0.99
2012-03-19 09:59:11 ,30.21,10.88
2012-03-19 09:59:12 ,23.90,8.61
2012-03-19 09:59:13 ,15.21,5.48
2012-03-19 09:59:14 ,31.76,11.43
2012-03-19 09:59:15 ,33.04,11.89
2012-03-19 09:59:16 ,13.46,4.84
2012-03-19 09:59:17 ,14.25,5.13
2012-03-19 09:59:18 ,42.31,15.23
2012-03-19 09:59:19 ,42.05,15.14

<TXT 形式>

4.4 表示言語の切り替え

〔表示〕メニューから表示画面の言語を日本語からと英語へと切り替えることができます。

4.5 ソフトウェア情報

ソフトウェアの名前、バージョン、著作権情報を確認するには、〔ヘルプ〕→〔内容〕をクリックすると、下記の画面が表示されます。




<ソフトウェアの名前、バージョン、著作権情報画面>

5. PC-LINK ソフトウェア (6036-42)

5.1 ソフトウェアの起動

携帯型アネモマスター PC-LINK ソフトウェアを起動するには、
【スタート】→【すべてのプログラム】→【kanomax】→【Anemomaster Model 6036 PC-LINK Software】を
クリックします。

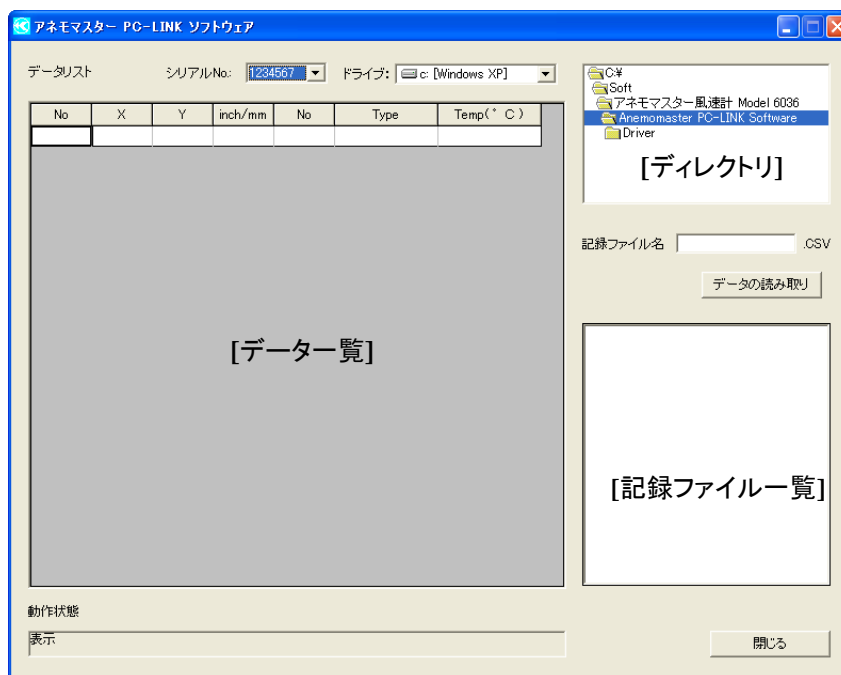

<起動画面>

5.2 データの読み取り

5.2.1 アネモマスターからのデータの読み取り

アネモマスターを操作し、読み取りたいデータが保存されている計測モードに設定します。
例えば、コンピューターに読み取りたいデータが風速データの場合、本体のモードを風速計測モードに設定して下さい。

注意: このソフトウェアを使用する前にアネモマスター本体で計測データを保存したことを確認してください。
(計測データ保存についてはアネモマスター本体取扱説明書を見てください。)

- 1) アネモマスターの読み取りデータを保存する(a)ドライブと(b)ディレクトリを選択します。
- 2) アネモマスターの読み取りデータを保存する際の(c)ファイル名を入力します。
- 3) (d)[データの読み取り]をクリックすると、アネモマスターからデータの読み取りが開始し、読み取って保存されたデータが(e)データ一覧に表示されます。

5.2.2 コンピューターに保存したデータの表示

- 1) アネモマスターから読み取ったデータが保存されている(a)ドライブと(b)ディレクトリを選択します。
- 2) (f)記録ファイル一覧から表示させたいファイルをクリックして下さい。
- 3) 選択されたデータが(e)データ一覧に表示されます。

接続本体のシリアル No.

データリスト

シリアルNo.: 1234567

ドライブ: c: [Windows XP] (a)

ディレクトリ: C:\Model 6036 (b)

記録ファイル名: (c) .CSV

(d) データの読み取り

No	X	Y	inch/mm	No	Type	Temp (°C)
002	000000	000000	00	001	0	78.3
				002	0	78.3
				003	0	78.3
				AVE	0	78.3
003	000000	000000	00	001	0	73.5
				002	0	73.6
				003	0	73.6
				004	0	73.6
				005	0	73.6
				006	0	73.6
				007	0	73.6
				008	0	73.6
				009	0	73.6
				010	0	73.7
				AVE	0	73.6

(e)

動作状態

表示

閉じる

Test1.CSV
Test2.CSV
Test3.CSV (f)

<データ表示画面>


5.3 保存データの例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Anemomaster PC-LINK Software									
2	Date	2009/7/6 10:57								
3										
4	DNo	X	Y	inch/mm	STR No.	FlowRate(m3/h)	Temp(C)			
5		1	2550	2550 mm	1	21536	27.6			
6					2	20132	27.6			
7					3	17323	27.6			
8					4	15684	27.6			
9					5	14748	27.9			
10					6	12875	27.6			
11					7	10768	27.6			
12					8	93636	27.6			
13					9	32773	27.7			
14					10	23409	27.7			
15					11	86613	27.7			
16					12	15684	27.7			
17					13	13577	27.7			
18					14	74909	27.7			
19					15	30432	27.7			
20					16	11705	27.7			
21					17	28091	27.7			
22					18	93318	27.7			
23					19	14748	27.7			
24					20	14982	27.7			
25					21	14279	27.7			
26					22	11839	27.7			
27					23	91295	27.7			
28					24	9597.7	27.7			
29					25	9831.3	27.7			
30					26	9363.5	27.7			
31					27	7725	27.8			
32					28	18025	27.9			
33					29	42136	27.8			
34					30	36284	27.6			

< Excel で表示させた保存データ例 >


5.4 エラーメッセージ

1) ファイル名エラー

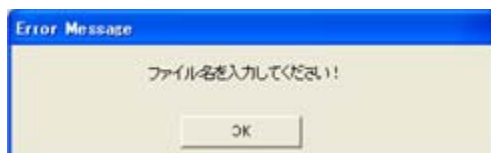


ファイル名を入力せずに、データを読み取ろうとした場合

2) ドライブエラー

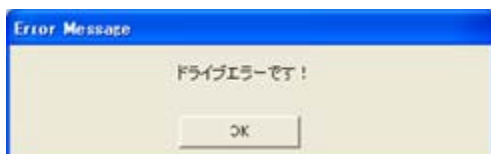

選択したドライブにアクセスできない場合

3) 通信エラー

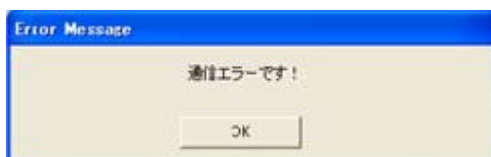

通信エラーが発生した場合
ケーブル接続及び本体の状態を確認して下さい。

6. 困ったときには

▶通信エラーメッセージが表示される

携帯型アネモマスター本体取扱説明書「測定単位と通信ボーレート設定」を参照して本体通信のボーレート設定を **19200bps** に設定してください。

また、コンピュータと携帯型アネモマスターが USB ケーブルによって接続されているかご確認ください。

上記以外の不具合については、最寄の営業所もしくは販売店までご相談ください。

7. お問い合わせ先



KANOMAX

日本カノマックス株式会社

〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号

この製品に関するお問い合わせは・・・

TEL 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

☐ 東京事務所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-18-20 第 1 横田ビル
TEL: (03) 3378-4151 FAX: (03) 5371-7680

☐ 大阪事務所 〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号
TEL: (06) 6877-0447 FAX: (06) 6877-8263

☐ 名古屋事務所 〒460-0011 名古屋市中区大須 4 丁目 1 番 71 号矢場町中駒ビル 8F
TEL: (052) 241-0535 FAX: (052) 241-0524